

cornicione sommitale in c.a. interessato da infiltrazioni e fessurazioni in diversi punti con ossidazione delle armature espulsione del copriferro. Nella parte sommitale è protetto da tegole marsigliesi in cotto, alcune risultano ammalorate. Presenta localizzati ripristini con materiale cementizio

fregio sottostante il cornicione sommitale costituito da triglifi in carparo sagomato e intonato e da metope in malta. Si presenta ammalorato con fessurazioni e localizzati distacchi oltreché presentare depositi polverulenti

balcone con soletta in pietra e balaustra con colonnine in pietra artificiale interessato da depositi superficiali polverulenti e alterazioni cromatiche, con degrado delle colonnine, esfoliazione della superficie pittoria e fessurazioni. La porzione sommitale del parapetto è interessata da patina biologica, e da localizzate scagliature della superficie

lastre in amianto sagomate sui timpani di terzo e secondo piano e sui cornicioni marcapiano di primo e secondo piano, alcune parti risultano sostituite in precedenti interventi

motivi ornamentali interni ai timpani:
- baccelli con anima in carparo e sagomati con malta
- conchiglie costituite da malta sagomate
Alcuni presentano ammaloramenti della malta di finitura e ossidazione degli ancoraggi in ferro

lesene modanate costituite da elementi sagomati in carparo e stato di finitura in malta, presentano microcavillature, esfoliazione e distacco dello strato di finitura

timpani, cornici e lesene delle finestre modanate costituite da elementi sagomati in carparo e stato di finitura in malta, presentano microcavillature, esfoliazione e distacco dello strato di finitura

cornicioni marcapiano modanati in conglomerato cementizio di primo e secondo piano. Sono presenti esfoliazioni e diffuse microlesioni




25,15


superfici intonacate e tinteggiate presentano fenomeni di degrado delle finiture caratterizzate da cavillature, localizzati rigonfiamenti dovuti al distacco dell'intonaco e diffusi depositi superficiali polverulenti

superficie basamentale lapidea a faccia vista, interessata da degrado con depositi superficiali polverulenti, alterazioni cromatiche e presenza di graffi ed imbrattamenti

57,50

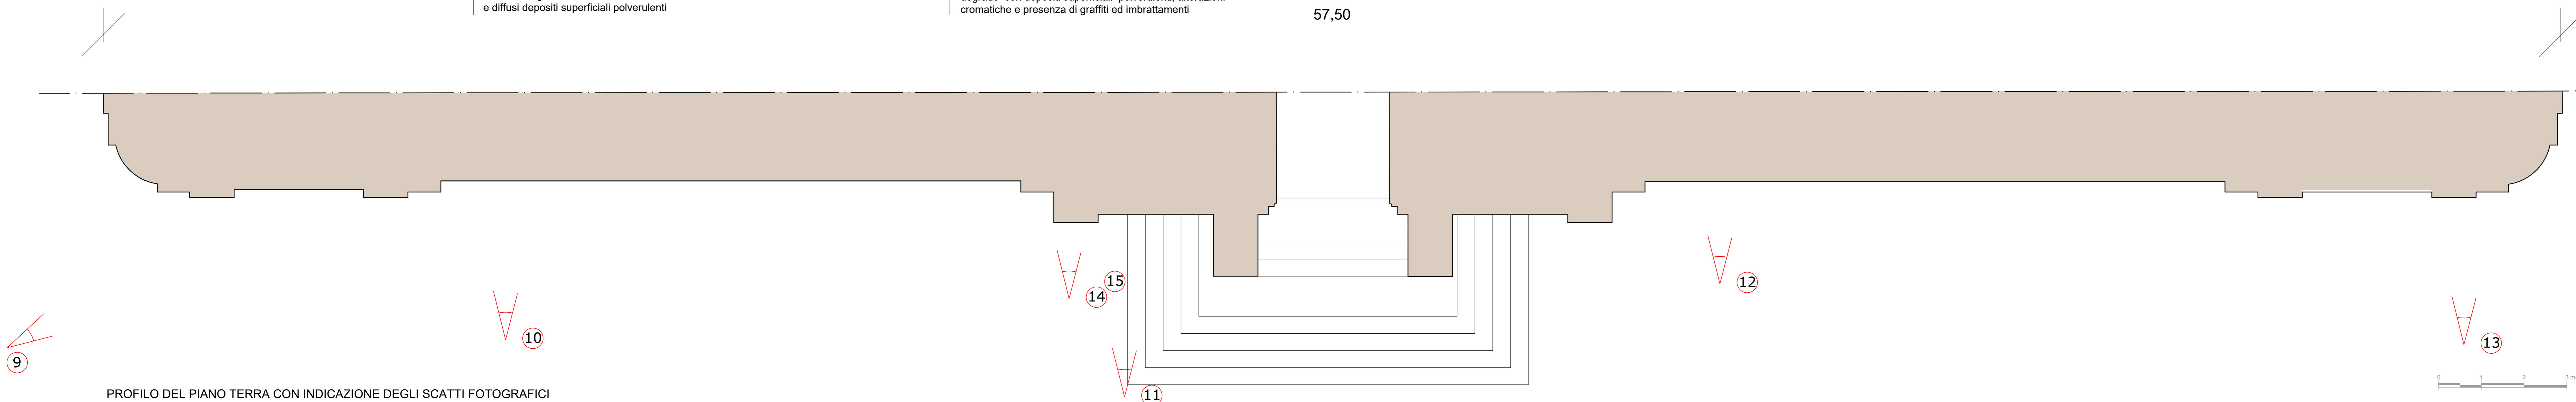

PROFILO DEL PIANO TERRA CON INDICAZIONE DEGLI SCATTI FOTOGRAFICI (VEDI ELABORATO B_Documentazione fotografica)

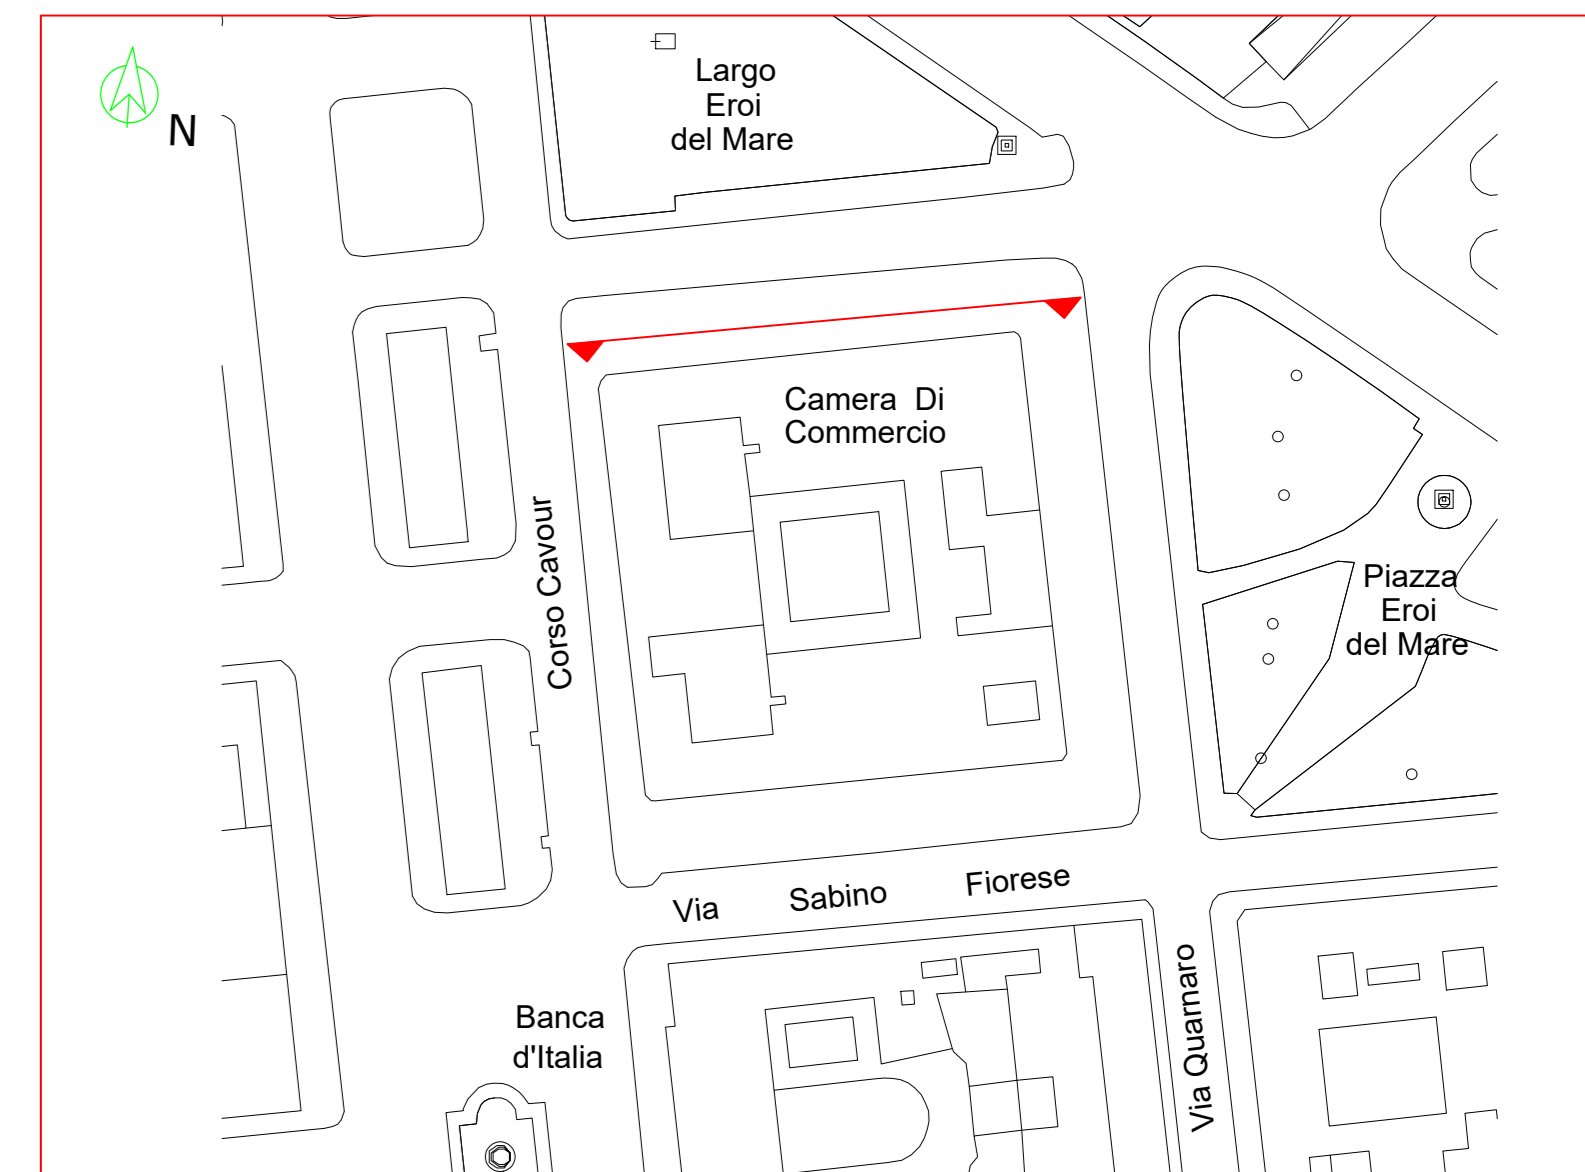

ALTERAZIONI E DEGRADI	DESCRIZIONE	RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA	RETINO
Distacco	Caduta e perdita di parti		
Alterazioni cromatiche	Variazione naturale, a carico dei componenti del materiale, dei parametri che definiscono il colore		
Patina biologica	Strato sottile, aderente alla superficie di natura biologica, di colore variabile, per lo più verde		
Esfoliazione	Degrado che si manifesta con distacco, di uno o più strati superficiali subparalleli fra loro		
Graffiti vandalico	Apposizione indesiderata sulla superficie di vernici colorate		
Fessurazione	Degrado con formazione di soluzioni di continuità nel materiale con possibile spostamento reciproco delle parti		
Degrado diffuso	Fessurazioni sul cornicione sommitale con espulsione del copriferro		
Ripristini in cemento	Vecchi interventi eseguiti mediante riprese con materiali cementizi		
Cavillature e localizzati rigonfiamenti con distacco dell'intonaco			
Saggi realizzati per studi preliminari di caratterizzazione dei materiali (vedi elaborato A1)			
Tegole marsigliesi posate nella parte sommitale del cornicione			
Lastre in amianto sagomate posate sui cornicioni marcapiano e sui timpani			
Lastre di protezione sulle trabeazioni delle finestre e sulle cornici marcadavanzate			

CAMERA DI COMMERCIO DI BARI
 Corso Caracciolo n. 2 - 70121 Bari
 Tel. 080 2174111 Fax 080 2174228
 PEC: ccbaa@ba.legalmail.camcom.it

Restauro conservativo delle facciate del Palazzo della Camera di Commercio di Bari

PROGETTO ESECUTIVO

Studio Tecnico Associato De Tommasi
 prof.ing. Giambattista De Tommasi
 ing. arch. Fabio Mastrofratello
 ing. arch. Annapaola Matteo

Consulenza per il restauro degli elementi decorativi
 dott.ssa Antonella Martinelli

Viale della Repubblica 71/G Bari
 tel. 080 543425983 fax 080 5233773
 email: detommasiasociati@libero.it
 pec: giambattista.detommasi.136@pec.ordingbar.it

PROGETTO ESECUTIVO

PROSPETTO NORD SU LARGO EROI DEL MARE

scala 1:50

TAVOLA R2

DATA: OTTOBRE 2020
 AGS